



Утверждаю
Заведующий
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

С.И. Рахмангулова

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Предписанием от 19.02.2021 № 41/1/1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с Предписанием	Отметка о выполнении по состоянию на 27.04.2021, либо планируемый срок устранения
1	В образовательном учреждении допущены изменения, связанные с устройством системы автоматической пожарной сигнализации без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (фактически в здании произведена частичная замена системы АПС и СОУЭ с установкой извещателей не указанных в проекте, а также изменение объемно планировочных решений с образованием новых помещений и монтажом дополнительных извещателей).	07.02.2022	декабрь 2021
2	На 2 этаже в помещении № 21 по техническому паспорту (музыкальный зал) ковровое покрытие с неопределенным классом пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности соответствующему нормативному значению (КМ2) не представлены.	07.02.2022	нарушение устранено
3	Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при требуемом расходе воды на наружное пожаротушение не менее 15 д/сек (объем пожарного отсека 14147,345 м ³) не от двух пожарных гидрантов (фактически сведения по расходу воды на наружное пожаротушение не предоставлены).	07.02.2022	нарушение устранено
4	Из групповой ячейки № 6 отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (фактически эвакуация организована по наружной пожарной лестнице нижняя ступень которой расположена на расстоянии 1м от поверхности земли, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания).	07.02.2022	нарушение устранено

5	Сведения, указанные в декларации пожарной безопасности (регистрационный номер № 75 401 366-ТО-02386 от 05.02.2021) не достоверны (фактически в декларации указана информация не соответствующая пунктам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации»).	07.02.2022	нарушение устранено
6	Ширина двери из помещения № 12 (по техническому паспорту) на лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактически 0,7 м).	07.02.2022	нарушение устранено
7	Ширина двери из помещения № 3 (по техническому паспорту) в помещение № 6 составляет менее 0,8 м (фактически 0,77 м).	07.02.2022	Устранение пунктов 7,8,9 не возможно, т.к. требуется вмешательство в конструкцию здания (расширение несущих стен здания).
8	Ширина двери из помещения № 22 (по техническому паспорту) в лестничную клетку составляет менее 0,8 м (фактически 0,76 м).	07.02.2022	
9	Ширина двери из помещения № 41 (по техническому паспорту) в помещение № 38 составляет менее 0,8 м (фактически 0,77 м).	07.02.2022	
10	Ширина двери из помещения № 34 (по техническому паспорту), ведущей непосредственно наружу составляет менее 0,8 м (фактически 0,72 м).	07.02.2022	нарушение устранено
11	На 2 этаже в помещении № 41 по техническому паспорту при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в части освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (фактически присутствует перегородка, разделяющая помещение № 41 на 2 самостоятельных помещения).	07.02.2022	Дополнительно установлены лампы аварийного и дневного освещения. Кабинет логопеда необходим, т.к. открыты группы 1) в 2019-2020 учебном году комбинированного вида; 2) в 2020-2021 планируется открытие группы компенсирующего вида ЗПР.